

Městský úřad Milevsko
odbor regionálního rozvoje

nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
tel.: 382 504 111, fax: 382 521 879, e-mail: petr.svara@milevsko-mesto.cz

Č.j.: MM 03957/2018 ORR/Dz


Milevsko 30.01.2018

S.zn.: SZ MM 51311/2017 ORR/Dz

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Džermanská, referentka odboru regionálního rozvoje

e-mail: lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

tel. 382 504 116

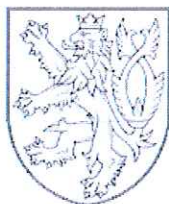

Městský úřad Milevsko	
Datum:	31-01-2018
Utvoril/pracovatel:	DI/SV
Č.j.:	MM 03957/2018
Počet listů/příloh:	10
Ukládací znak:	
Skartační znak/kóta:	

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazné stanovisko k stavebním úpravám kanceláří, sociálního zázemí a vstupní chodby ve střední a pravé části zvýšeného přízemí objektu radnice čp. 420 v Milevsku, rej. č. ÚSKP: 104829 na pozemku parc. č. st. 88 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko.

Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 149 téhož zákona, na základě ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) a v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na žádost vlastníka nemovitosti Město Milevsko, IČO 00249831, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, zastoupeného Ing. Pavlem Stejskalem na základě Pověření v souladu s pokynem Rady města Milevska č. PO/4/RMM ze dne 25.02.2015, podanou dne 22.12.2017, a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPÚ-331/101238, 101239, 101240/2017 ze dne 18.01.2018, dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

závazné stanovisko:

Obnova kulturní památky radnice čp. 420 v Milevsku, na pozemku parc. č. st. 88 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 104829 (památkově chráněno od 16.06.2012), spočívající ve vybourání příček, keramických dlažeb, obkladů, zařizovacích předmětů, vnitřních dveří, demontáži podhledů včetně vestavěných svítidel, demontáži rozvodů a potrubí v sociálním zázemí a navazující kanceláři, odstranění podlahových krytin, úpravě vstupního otvoru mezi kancelářemi 1.01 a 1.02, odstranění novodobých dveří a pokladních okýnek včetně zárubní, demontáži kazetových výplní podhledu včetně vestavěných svítidel v kanceláři 1.01, demontáži podhledu vč. vestavěných svítidel v kanceláři 1.02, odstranění dlažby, soklů a demontáži podhledů včetně vestavěných svítidel v chodbě, vystavění nových příček z pórobetonových tvárnic YTONG 100 mm, zvukové a tepelné izolaci stěny kanceláře 1.01 k hlavní vstupní chodbě, zbudování nových vodorovných konstrukcí (pórobetonové nenosné překlady, ocelové nosníky), zhotovení repliky dveřních křídel ve vstupní chodbě (rozměr: 1200 x 2320 mm, vzor dle dveří (8/L), dveře dřevěné kazetové, nátěr email – odstín slonová kost, nové kování klika/klika; klika a štít dveřní matná mosaz, zámek zadlabávací, cylindrická vložka FAB, replika stávajících kuželkových závěsů se zadlabávanými křídly mosaz nebo pomosazené) a repasi stávající obložkové zárubně kazetové tl. cca 600 mm (kontrola závěsů v obložkové zárubni - případná

oprava, výměna, doplnění, očištění, obroušení, vyspravení, vytmelení, nový nátěr email – odstín slonová kost), repasi 3 kusů stávajících dveří ve vstupní chodbě (rozměr: 1200 x 2320 mm) a stávajících zárubní (očištění, opálení, obroušení, vyspravení, vytmelení, nový nátěr email – odstín slonová kost, nové kování klika/klika; klika a štít dveřní matná mosaz, zámek zadlabávací, cylindrická vložka FAB), vnitřních úpravách povrchů (stěny - vyspravení omítky a nová výmalba, WC a kuchyňka – keramický obklad, izolovaná stěna - vliesová tapeta, chodba - kazetový podhled, WC a kuchyňka - nový kazetový podhled vč. vestavěných svítidel, kancelář 1.01 - částečná úprava = snížení po obvodě + nové kazetové výplně vč. vestavěných svítidel, kancelář 1.02 – nový kazetový podhled vč. vestavěných svítidel, zákryty radiátorů v kanceláři 1.01 a 1.02 (5 ks, kostra z jeklu 30/30 + nátěr, tahokov, lamino deska), zbudování nových podlah (WC, kuchyňka – keramická dlažba, kanceláře 1.01 a 1.02 – vinyl), osazení 8 kusů nových vnitřních dveří (dřevěné s dřevěnými obložkovými zárubněmi, barva: slonová kost, na spodku dveří směrem do chodby okopový nerez plech výšky 100 mm, mezi místnostmi podlahové přechodové lišty, klika a štít dveřní matná mosaz, zámek zadlabávací, cylindrická vložka FAB, závěsy replika stávajících se zadlabávanými křídly mosaz nebo pomosazené, rozměry: 2 kusy 600 x 1970 mm, 2 kusy 700 x 1970 mm, 3 kusy 800 x 1970 mm, 1 kus 900 x 2100 mm), zbudování nuceného větrání sociálního zařízení vyvedeného na západní stranu fasády budovy, osazení 3 kusů vnitřních oken nad dveřmi sociálního zázemí do nových vnitřních příček (okna dřevěná fix s čirým izolačním dvojsklem) a napojení na stávající infrastrukturu (plyn, elektro, voda, kanalizace) ve smyslu žádosti o závazné stanovisko, dle přiložené projektové dokumentace „*Stavební úpravy kanceláří a wc v I. NP radnice - č.p. 420*“ vypracované dne 03.12.2017 projektantem Ing. Lubošem Vanišem, IČO 60078936, ČKAIT č.: 0100366, Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, se dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, považuje za

přípustnou

za předpokladu respektování následujících podmínek:

1. Při opravě interiéru budou odstraňovány pouze nesoudržné omítky v nejnutnějším rozsahu.
2. Oprava stávajících omítek a zednické začišťení bude provedeno maltou a nátěrem na vápenné bázi s minimem disperze (max. do 5%).
3. Před realizací drážek v původním zdivu bude provedena sonda, aby byly vyloučeny historické reliktů v daném místě, např. zbytky konstrukcí, maleb či jiných detailů, přičemž bude nález neprodleně ohlášen pracovníkům památkové péče a jeho následné řešení bude uvedeno do souladu se zákonným postupem.
4. Okopový nerezový plech na nových dveřích směrem do chodby bude opatřený matným nátěrem v odstínu slonové kosti korespondujícím s barvou dveří.
5. Vnitřní okna nad dveřmi sociálního zázemí v nových vnitřních příčkách budou formátově sjednocena s šířkou dveřních otvorů.

a

obnova kulturní památky radnice čp. 420 v Milevsku, na pozemku parc. č. st. 88 v katastrálním území Milevsko, obec Milevsko, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 104829 (památkově chráněno od 16.06.2012) spočívající ve zbudování odvětrávacích kanálků a sanace vnitřní zdi mezi kanceláři 1.01 a 1.02 (konstrukce: vysekání kanálku 80 x 80 x 80 mm, osazení flexi perforované trubky průměru 50 mm, osazení kruhové bílé plastové mřížky DN 80 mm, osekání stávající zvlhlé omítky vnitřní zdi mezi kanceláři 1.01 a 1.02 + cca 20 cm navíc a natažení nové omítky určené na vlhké zdivo Profisan (ruční nanášení, jádro – Profisan hrubý, vrchní omítka – Profisan jemný), dozdvíhání z pórobetonových tvárnic YTONG 100 mm, vnitřních úpravách povrchů na chodbě (kamenná pásová dlažba + okopový plech) a

zhotovení replik stávajících závěsů se zadlabávanými křídly (mosaz nebo pomosazené) k 3 kusům repasovaných dveří (rozměr: 1200 x 2320 mm) ve smyslu žádosti o závazné stanovisko, dle přiložené projektové dokumentace „*Stavební úpravy kanceláří a wc v I. NP radnice - č.p. 420*“ vypracované dne 03.12.2017 projektantem Ing. Lubošem Vanišem, IČO 60078936, ČKAIT č.: 0100366, Jiráskova 836, 399 01 Milevsko, se dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, považuje za

nepřípustnou.

Odůvodnění:

Správní orgán ve svém rozhodování vycházel ze žádosti zplnomocněného žadatele ze dne 22.12.2017 (doručeno správnímu orgánu 22.12.2017), z odborného vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Českých Budějovicích č.j.: NPÚ-331/101238, 101239, 101240/2017 ze dne 18.01.2018 (doručeno správnímu orgánu 23.01.2018) a z podkladů, které byly k žádosti přiloženy – projektová dokumentace „*Stavební úpravy kanceláří a wc v I. NP radnice - č.p. 420*“ vypracovaná dne 03.12.2017 projektantem Ing. Lubošem Vanišem, IČO 60078936, ČKAIT č.: 0100366.

Předmětná budova radnice čp. 420, parc. č. st. 88, v Milevsku (rej. č. ÚSKP: 104829) je historicky i umělecky cennou novorenesanční stavbou z roku 1901, která je kvalitním příkladem veřejné architektury a je zajímavá svým provedením i výtvarnou a uměleckou kvalitou. Budova se zachovala téměř v původním autentickém stavu, včetně dispozičního a architektonického řešení a historických konstrukcí. V interiéru se dochovala štuková výzdoba stěn a stropů, klenební konstrukce a rovněž i řada truhlářských a dalších řemeslnických prvků. Ústředním prvkem ve středu budovy je původní dvouramenné kamenné schodiště s malovaným podhledem, s malovanými podestami a mezipodestami. Z urbanistického hlediska se jedná o významný objekt. Svým umístěním a výtvarným pojetím průčelí tvoří budova zásadní prvek v urbanistickém a architektonickém výrazu celého milevského náměstí.

Řešená část 1. nadzemního podlaží budovy radnice čp. 420 prošla postupně v posledních třiceti letech několika úpravami. Byla zmenšena zadní kancelář (1.02) ve prospěch průchozí chodby do domu č.p. 95, vybudováno nové WC se sprchou a nová kuchyňka. Úpravami prošla také protější kancelář vedle kuchyně. U velké kanceláře (1.01) došlo ke změně vstupu. Původní vstup z hlavní chodby byl předělán na okno podatelny a do kanceláře se nyní vchází z vedlejší chodby. Do společné zdi se sousední kanceláři (1.02), dříve využívané jako pokladna, byly osazeny dveře a podávací okno. Na chodbě a sociálním zařízení je položena kamenná a keramická dlažba, přičemž ochrana zdí je řešena kamennými a keramickými sokly. Ve stávajících kancelářích je na podlahách zátěžový koberec. Ve všech místnostech jsou pod stropem osazeny kazetové podhledy, součástí kterých jsou svítidla. Ve vstupní chodbě jsou v levé pohledové části (směrem od náměstí) umístěny původní kazetové dveře v obložkové zárubni v barvě slonové kosti, závěsy původní zadlabávané, kování nepůvodní. Na pravé straně chodby jsou dveře demontované a v jejich původním místě je podávací okénko dnes již nevyužívané podatelny. Ve vstupní chodbě se nachází další dvoje kazetové dveře v obložkové zárubni v barvě slonové kosti s původními závěsy a nepůvodním kováním. Chodba prošla v roce 2017 modernizací, kdy byla poškozená podlaha z litého terasu ve vstupní části chodby nahrazena podobnou kamennou pásovou dlažbou, jako se nachází v levé a střední části zvýšeného přízemí budovy.

Záměrem vlastníka je dle projektové dokumentace vybourání příček, keramických dlažeb, obkladů, zařizovacích předmětů, vnitřních dveří, demontáž podhledů včetně vestavěných svítidel, demontáž rozvodů a potrubí v sociálním zázemí a navazující kanceláři, odstranění podlahových krytin, úprava vstupního otvoru mezi kancelářemi 1.01 a 1.02, odstranění novodobých dveří a pokladních okýnek včetně zárubní, demontáž kazetových výplní podhledu včetně vestavěných svítidel v kanceláři 1.01, demontáž podhledu vč. vestavěných svítidel v kanceláři 1.02, odstranění dlažby, soklů a demontáž podhledů včetně vestavěných svítidel v chodbě, vystavění nových příček z pórobetonových tvárnic YTONG 100 mm, zvuková a tepelná izolace stěny kanceláře 1.01 k hlavní vstupní chodbě, zbudování nových vodorovných konstrukcí, zhotovení repliky dveřních křídel ve vstupní chodbě a repase stávající obložkové zárubně kazetové tl. cca 600 mm, repase 3 kusů stávajících dveří ve vstupní chodbě (rozměr: 1200 x 2320 mm) a stávajících zárubní, vnitřní úpravy povrchů, osazení 8 kusů nových vnitřních dveří (dřevěné s dřevěnými obložkovými zárubněmi, na spodku dveří směrem do chodby okopový nerez plech výšky 100 mm, mezi místnostmi podlahové přechodové lišty, klika a štít dveřní matná mosaz, zámek zadlabávací, cylindrická

vložka FAB, závěsy replika stávajících se zadlabávanými křídly mosaz nebo pomosazené, rozměry (1 kus 600 x 1970 mm, 2 kusy 700 x 1970 mm, 3 kusy 800 x 1970 mm, 1 kus 900 x 2100 mm), zbudování nuceného větrání sociálního zařízení vyvedeného na západní fasádu budovy, napojení na stávající infrastrukturu (plyn, elektro, voda, kanalizace), osazení 3 kusů vnitřních oken nad dveřmi sociálního zázemí do nových vnitřních příček (okna dřevěná fix s čirým izolačním dvojsklem), zbudování odvětrávacích kanálků a sanace vnitřní zdi mezi kanceláři 1.01 a 1.02, dozdivky z pórobetonových tvárnic YTONG 100 mm, vnitřní úpravy povrchů na chodbě (kamenná pásová dlažba + okopový plech) a zhotovení replik stávajících závěsů se zadlabávanými křídly (mosaz nebo pomosazené) k 3 kusům repasovaných dveří (rozměr: 1200 x 2320 mm).

Žádost byla postoupena k vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Českých Budějovicích (dále jen „NPÚ“), jenž v dané záležitosti uvedl: „Realizace prací z předloženého projektu přispěje ke zkulturnění prostor. Navržené práce lze tak, jak jsou předloženy, z hlediska památkové péče klasifikovat jako **příjemné**.

Závěrečné doporučení připomínek, za kterých je možné stavební úpravy realizovat:

- Při opravě interiéru bude dbáno na maximální zachování původních omítek, tzn. odstraňovány budou pouze nesoudržné omítky v nejnútnejším rozsahu.
- Oprava stávajících omítek a zednické začistiění bude provedeno maltou a nátěrem na vápenné bázi s minimem disperze (max. do 5%), aby byly zajištěny odpovídající vlastnosti a materiálová kontinuita (např. paropropustnost apod.).
- Před realizací drážek v původním zdivu bude provedena sonda, aby byly vyloučeny historické reliktů v daném místě – zbytků konstrukcí, maleb či jiných detailů – nález bude neprodleně ohlášén pracovníkům památkové péče a bude mu přizpůsobeno navrhované řešení.
- Z hlediska památkové péče není aplikace sanačních omítek u historických staveb vhodná. Prospěšnost sanačních omítek se obecně přeceňuje a často dochází k jejich neuváženě aplikaci. Sanační omítky nejsou řešením problému. Zejména problém zvýšené vlhkosti je třeba vždy řešit zjištěním a odstraněním příčin. Odstraníme-li příčinu pronikání vlhkosti, postupně vyschnou. Uzavřeme-li však vlhkost ve zdivu jakoukoliv neprodyšnou úpravou místnosti zůstanou vlhké a plesnivé a „udušené“ zdivo se navíc začne rozpadat, dřevěné konstrukce hnit. Sanační omítky jsou doplňkovým opatřením, které může stav zlepšit, ale problém neřeší. Mají jiné vlastnosti než omítky klasické, mimo jiné jinak přijímají vodu a jinak vysychají. Proto taková omítka nenavlhá ani se nezasoluje a vzlinající vlhkost často vzliná nad hranici sanační vrstvy a projeví se v úrovni nasákavých, původních omítkách. Tam vznikají nejprve vlhkostní mapy a následně destrukce omítky. Pozn. dle návrhu se má před aplikací sanační omítky osekát stávající zavlhlé omítky + cca 20 cm navíc, ale dle technologického postupu výrobce se má nad úroveň zavlhlé či poškozené omítky odstranit min. + 100 cm. I u této provlhlé vnitřní zdi považujeme za více než vhodné aplikovat tradiční vápennou omítku, která je kompatibilní jak s podkladem tak i celou stavbou.
- Pokud z obou stran vnitřní zdi tl. 200 mm budou oboustranně vysekané kanálky rozměru hloubky 80 mm, tzn. 160 mm, dojde k přerušení zdi v téměř celé tloušťce, s čímž nelze souhlasit.
- Dozdivky doporučujeme pro zachování materiálové kontinuity provést z plných cihel.
- Okopový plech nerezový plech považujeme na nových dveřích za nadbytečný rušící prvek. Za krajně akceptovatelný považujeme plech opatřený nátěrem v barevnosti korespondující s barvou slonová kost u dveří a v bílé u stěny.
- Výměna závěsů z původních kazetových křidel, které jsou určéné k repasi, považujeme v PD za omyl. Je nutné je zachovat ve stávajícím rozsahu (obr. 3).
- Účinnost prosvětlení vnitřní chodby přes naddveřní světlíky považujeme za velmi diskutabilní, jelikož se nacházejí ve výšce 2 m nad podlahou a okenní otvory jsou od příčky 3,32 m. Za vhodnější řešení považujeme částečné prosvětlení dveřních výplní, co do vzhledu i prosvětlení. Nová vnitřní okénka jsou krajně akceptovatelná, pokud budou formátově sjednocena nad všemi třemi dveřmi, tzn. šířka jako dveřní otvor u všech tří dveří v chodbě. Navrženým prosvětlením by byla stěna rušivě rozčleněna.
- Dle obr. 4 byly původní dveře z otvoru mezi chodbou a 1.01 uložené ve sklepních prostorech – až do roku 2012. Doporučujeme je dohledat.“

Žadatel byl s tímto vyjádřením osobně seznámen dne 25.01.2018, přičemž neuplatnil žádné připomínky.

Správní orgán se částečně ztotožňuje s NPÚ ve smyslu přípustnosti žádosti. Co se týká podmínek, první podmínku NPÚ správní orgán v modifikované formě překlopil do přípustnosti tohoto závazného

stanoviska. Správním orgánem stanovená podmínka č. 2 vychází z podmínky NPÚ č. 2 a byla stanovena s ohledem na zajištění použití postupů a materiálů, které budou ve vztahu k této památce co nejoptimálnější. Třetí podmínku NPÚ překlopil správní orgán v upřesněné podobě do výroku závazného stanoviska s tím, že o takovýchto nových zásadních skutečnostech musí být rozhodnuto v rámci samostatného správního řízení. Pouze tímto důsledným a operativním přístupem ze strany orgánů památkové péče lze efektivně předejít ztrátě či poškození hodnotných detailů či prvků památky. K podmínce NPÚ č. 7 správní orgán konstatuje, že její část týkající se okopového plechu na dveřích umístěných směrem do chodby v upravené formě překlopil do výroku rozhodnutí. Správní orgán se dále plně ztotožnil s vyjádřením NPÚ v podmínce č. 9 k sporné účinnosti osvětlení vnitřní chodby třemi kusy vnitřních oken nad dveřmi sociálního zázemí umístěných v nových vnitřních příčkách a v modifikované formě jej přejal do svého rozhodnutí.

Plně v souladu s vyjádřením NPÚ v podmínkách č. 4 a 5 týkajících se zbudování odvětrávacích kanálků a sanace vnitřní zdi mezi kanceláři 1.01 a 1.02 rozhodl správní orgán o nepřipustnosti těchto prací. Provedení dozdívek z pórobetonu v rámci obnovy nemovité kulturní památky radnice čp. 420 shledal správní orgán v souladu s podmínkou NPÚ č. 6 rovněž nepřipustné. Důvodem je zachování materiálové kontinuity budovy, kdy jsou z hlediska památkové péče přípustné tyto novodobé materiály pouze v případě zcela nových konstrukcí. Pro krajní akceptovatelnost návrhu vnitřních úprav povrchů na chodbě za použití kamenné pásové dlažby a okopového plechu v podmínce NPÚ č. 7 rozhodl správní orgán o nepřipustnosti tohoto návrhu, a to z důvodu, že nerezový okopový plech podél stěn by byl v prostorách historické budovy silně rušícím a degradujícím prvkem. V ostatních částech chodby ve zvýšeném nadzemním podlaží budovy radnice je navíc ochrana zdí řešena soklem z kamenné pásové dlažby. Jako nepřipustné bylo správním orgánem vyhodnoceno provedení replik stávajících závěsů se zadlabávanými křídly (mosaz nebo pomosazené) k 3 kusům repasovaných dveří (rozměr: 1200 x 2320 mm). Tyto závěsy jsou na všech třech kazetových dveřích zachovány ve velmi dobrém stavu, jsou plně funkční a jejich výměnu tak nelze akceptovat. Správní orgán se tedy ztotožňuje s názorem NPÚ v podmínce č. 8, že je nutné zachovat závěsy ve stávajícím rozsahu.

Na základě vyjádření NPÚ ú.o.p. České Budějovice správní orgán doporučuje vlastníkovvi dohledat původní dveře z otvoru mezi chodbou a kanceláří 1.01., které byly dle fotodokumentace NPÚ až do roku 2012 uloženy ve sklepních prostorech budovy radnice a jejichž opravou a následným navrácením do původního umístění by došlo jak k úspoře finančních prostředků při obnově kulturní památky tak k umocnění autentičnosti, pro kterou je budova radnice čp. 420 z hlediska památkové péče chráněna.

Navržené práce se dají podřadit pod pojem obnova kulturní památky - a to ve formě modernizace - o nichž se hovoří v ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona, tedy o práce podléhající povinnosti vyžádat si k nim závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Žadatel touto svou žádostí směřuje k naplnění jeho povinností uložených mu v ustanovení § 9 odst. 1 památkového zákona, tedy k řádné péči o kulturní památku.

Správní orgán následně posoudil veškeré v řízení shromážděné podklady a konstatoval, že s částí navržených prací může souhlasit za předpokladu respektování jím stanovených podmínek a s částí navržených prací souhlasit nelze. Při stanovení podmínek vycházel správní orgán z doporučení a pokynů vzešlých z obecně zjištěných nedostatků v rámci kontrolní činnosti nadřízených orgánů památkové péče ať již krajských úřadů či památkové inspekce MK.

Správní orgán považuje provedení části navržených prací za přínosné, neboť radnice čp. 420 v Milevsku je velmi exponovanou budovou, jejíž stávající stav interiéru není vzhledem k jejímu významu a využití optimální.

Zdejší úřad v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. g) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude vykonávat dozor při obnově této kulturní památky v rámci pravidelných kontrolních dnů, pro zajištění odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památku dle §32 odst. 2 písm. g) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude současně k pravidelným kontrolám přizván odborný pracovník NPÚ ú.o.p. České Budějovice.

Po posouzení předložené žádosti a na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, vydal Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, toto závazné stanovisko.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, podat samostatné odvolání, neboť úkon není samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo, v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu, přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO
odbor regionálního rozvoje
-P-

Džermanská

Ing. Lenka Džermanská
referentka odboru regionálního rozvoje
Městský úřad Milevsko

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Město Milevsko, IČO 249831, Ing. Pavel Stejskal, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
2. Městský úřad Milevsko, stavební úřad, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

na vědomí

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice, ISDS: 2cy8h6t